



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  
PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA

Fecha: 16/2/2022

G.C.B.A.

Calle

BILBAO, FRANCISCO

Chapa

5089

Referencia

Apellido ascendente

Especie botánica

Fraxinus excelsior (Fresno - Fresno comun)

Nº de inspección C09-51

D.A.P. (Cm): 55

Altura Aprox. (m): 7

Ubicación de la plantera Regular

Enfermedades

Plagas

Inclinación No tiene inclinación

Orientación de la inclinación

Tarea recomendada: Extracción

Defectos del ejemplar

Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es, Defecto/s que afecte a más del 40% de la circunferencia del árbol, Daño corona / rotura - unión débil de rama con grieta o pudrición, Descomposición muy avanzada del tronco o cavidad/es superiores, Fuste dividido en dos partes, Defecto/s que afecten a más del 40% de la circunferencia del árbol

Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer

Probabilidad de Fallo	Probabilidad de Impacto	Consecuencias	Riesgo
Inminente	Alto	Significativa	Alto

Encuadre Normativo

Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación., Para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes.

Observaciones y conclusiones

Ejemplar descopado .Posee el fuste dividido producto de una descomposición avanzada de la madera.Se encuentra asegurado con un alambre para evitar su quiebre

Datos del inspector

Gutierrez, Martín

Nombre completo

Gutierrez, Martín

Firma

33442864

DNI







GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  
PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA

Fecha: 15/2/2022

G.C.B.A.

Calle	BOSCH, VENTURA	Chapa	6589	Referencia	Exacto
Especie botánica	Fraxinus excelsior (Fresno - Fresno comun)				
Nº de inspección	C09-40	D.A.P. (Cm):	45	Altura Aprox. (m):	7
Ubicación de la plantera	Regular	Enfermedades	Plagas		
Inclinación	No tiene inclinación	Se observan fructificaciones fúngicas			
Orientación de la inclinación					
<b>Tarea recomendada: Extracción</b>					
<b>Defectos del ejemplar</b>					
Defecto/s que afecte a más del 40% de la circunferencia del árbol, Daños a las raíces: mayores al 40% dentro del RCR., Descomposición muy avanzada del tronco o cavidad/es superiores, Daños de más del 40% de raíces en su RCR					
<b>Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer</b>					
Probabilidad de Fallo		Probabilidad de Impacto		Consecuencias	Riesgo
Probable		Alto		Severa	Alto
<b>Encuadre Normativo</b>					
Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación., Para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes.					
<b>Observaciones y conclusiones</b>					
Árbol 90% seco con gran cantidad de fructificaciones fúngicas en fuste y todas sus ramas. Ahuecamientos en las mismas y uno profundo en la base extendiéndose a las raíces con descortezaamiento en toda la zona de la oquedad basal. También se observan los trozos de una rama caída por desprendimiento. Extracción URGENTE!!!					
<b>Datos del inspector</b>					
Estevez Vanina				23.374.910	
Nombre completo	Firma	DNI			







GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  
PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA

Fecha: 14/2/2022

G.C.B.A.

Calle

CAAGUAZU

Chapa 6103

Referencia

Especie botánica

Fraxinus pennsylvanica (Fresno americano)

Nº de inspección C09-34

D.A.P. (Cm): 35

Altura Aprox. (m): 8

Ubicación de la plantera Regular

Enfermedades

Plagas

Inclinación No tiene inclinación

Orientación de la inclinación

**Tarea recomendada: Extracción**

**Defectos del ejemplar**

Daño corona / rotura - unión débil de rama con grieta o pudrición, Árbol muerto en pie, sin otros defectos importantes, Grietas o caries extensas desde fuste hacia ramas primarias

**Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer**

Probabilidad de Fallo		Probabilidad de Impacto		Consecuencias		Riesgo
Possible		Alto		Significativa		Moderado

**Encuadre Normativo**

El árbol esté seco., Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación., Asimismo, en caso de ser técnicamente imposible practicar el trasplante, según lo dispuesto en el artículo 14, la Autoridad de Aplicación podrá talar o extraer ejemplares sólo en las siguientes circunstancias., Para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes.

**Observaciones y conclusiones**

árbol seco con ramas quebradizas, y cavidad longitudinal de 1.5m. codominancias. A metros de colonia de verano (fecha de relevamiento: 25/1/2022)

**Datos del inspector**


Rosso, Virginia Clara

Nombre completo

35364465

Firma

DNI

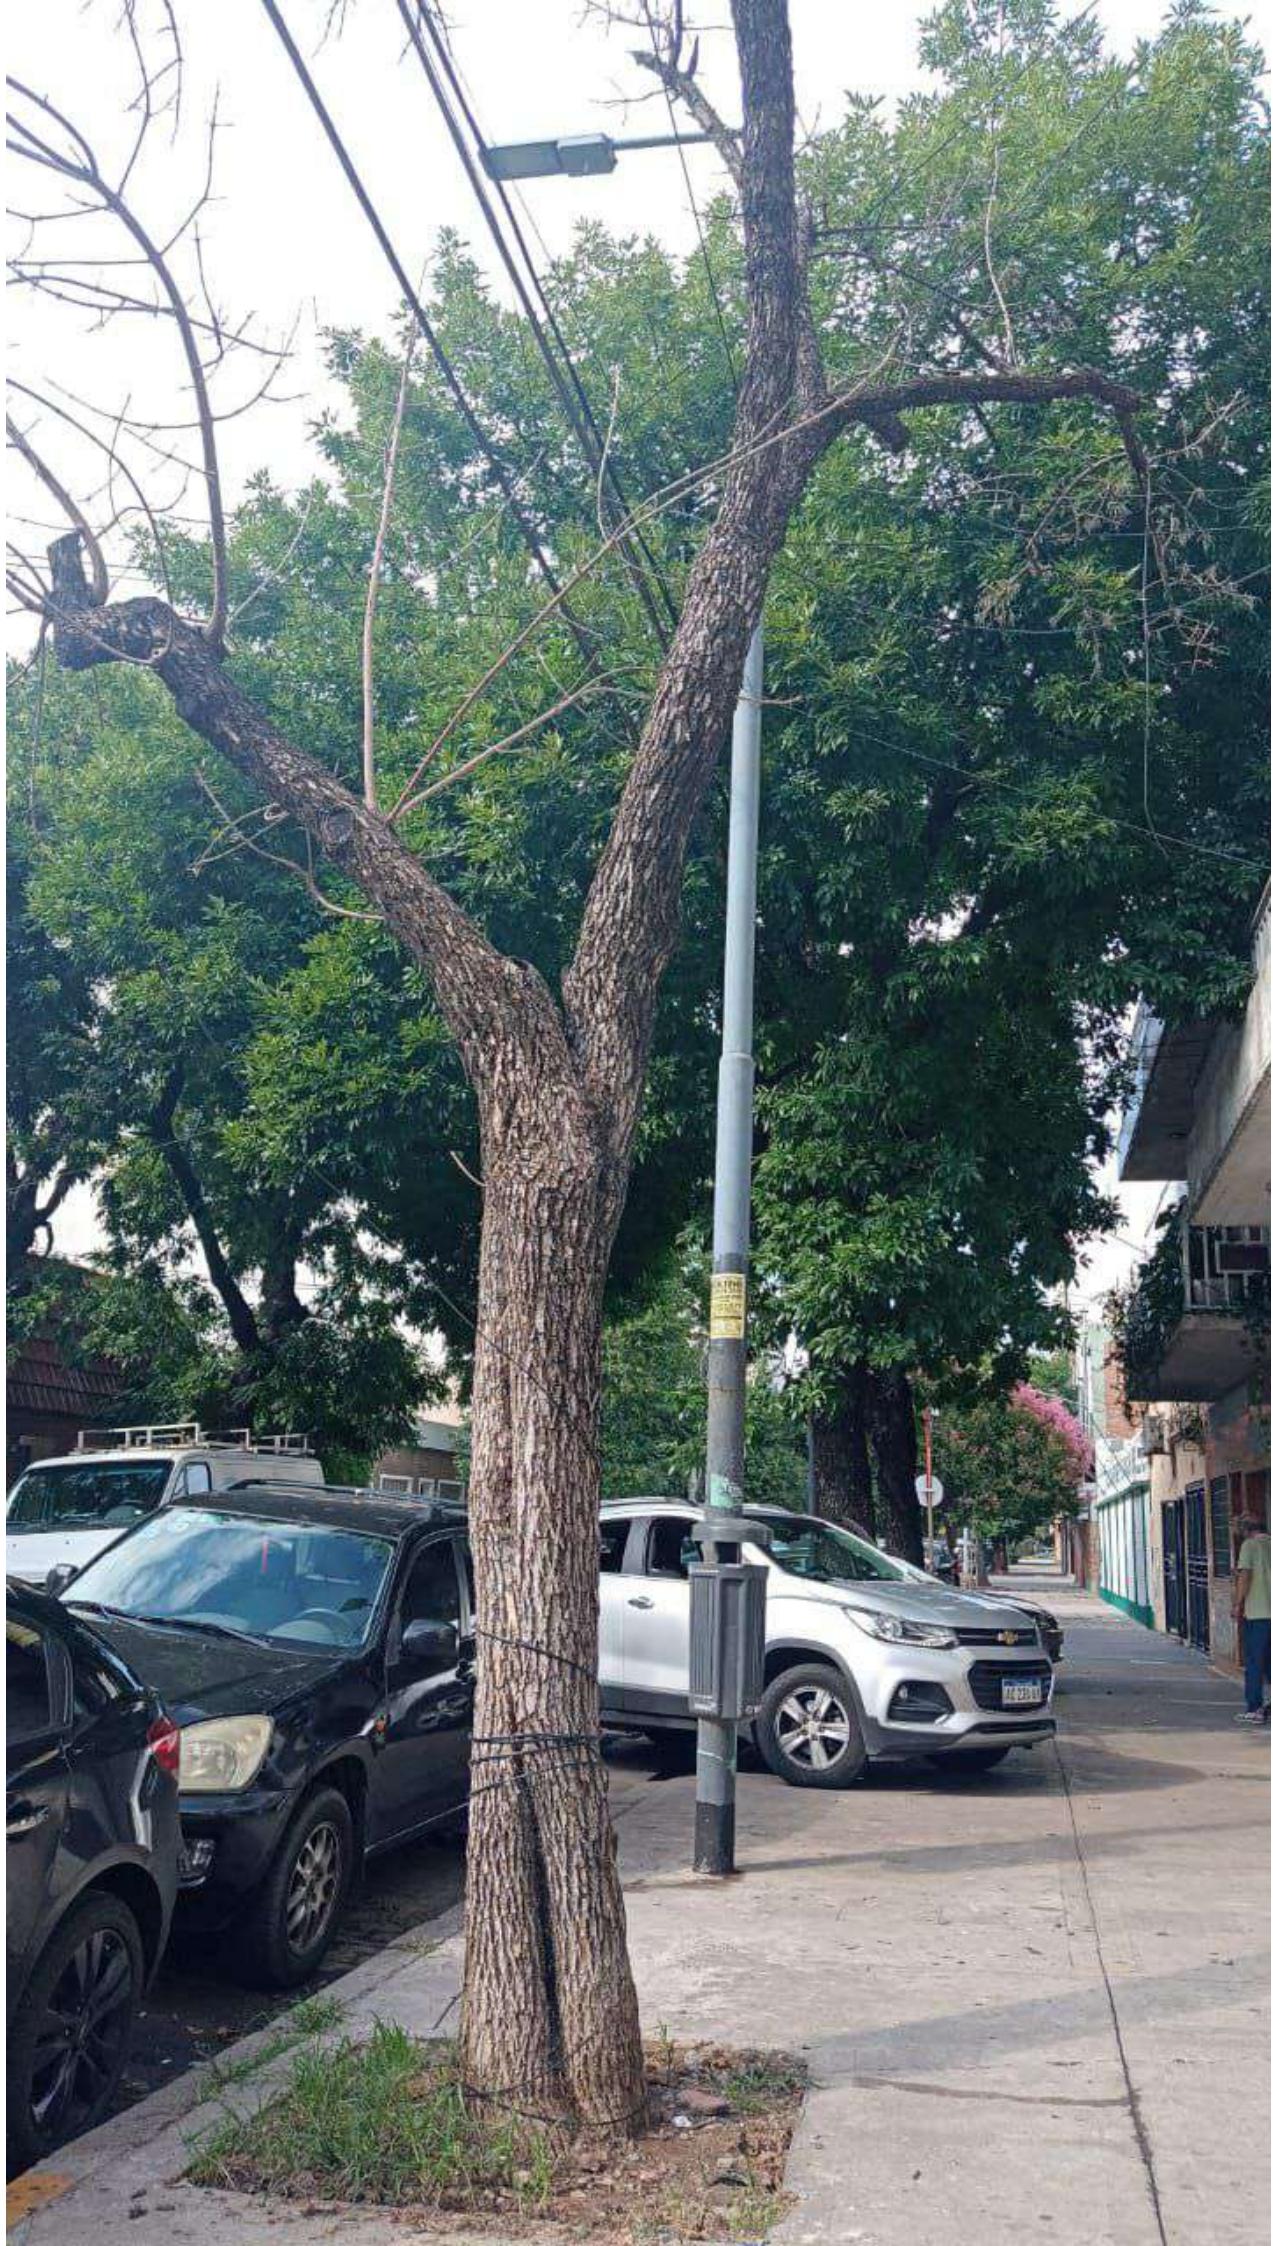

el masaje de  
los que sanan tu  
músculo  
**ZENOGOGIA**  
**ENERO** →  
MASAJE COMBINADO TOTAL →  
NADO → 1500  
COPA CON CAFE → 1200  
CHOCOLATE Y ESPALDA → 1000  
DRENANTE LINFATICO → 1000  
MANUAL → 1000  
WhatsApp → 1168528397



G.C.B.A.

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  
PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA

Fecha: 22/2/2022

Calle

CHASCOMUS

Chapa

5331

Referencia

Especie botánica

Populus sp. (Alamo)

Nº de inspección C09-72

D.A.P. (Cm): 75

Altura Aprox. (m): 8

Ubicación de la plantera Regular

Enfermedades

Plagas

Inclinación Menor a 45°

Orientación de la inclinación Hacia la propiedad

## Tarea recomendada: Extracción

## Defectos del ejemplar

Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es, Grietas o cavidades especialmente aquellas en contacto con el suelo o asociadas con otros defectos, Daño corona / rotura - unión débil de rama con grieta o pudrición, Inclinación del árbol con la raíz cortada reciente o amontonamiento de tierra - rajadura o caries extensas ramas quebradas/ rotas , tocones, Descomposición muy avanzada del tronco o cavidad/es superiores, Grietas o caries extensas desde fuste hacia ramas primarias

## Evaluacion de Riesgo del Árbol a Extraer

Probabilidad de Fallo	Probabilidad de Impacto	Consecuencias	Riesgo
Possible	Alto	Significativa	Moderado

## Encuadre Normativo

Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación., Asimismo, en caso de ser técnicamente imposible practicar el trasplante, según lo dispuesto en el artículo 14, la Autoridad de Aplicación podrá talar o extraer ejemplares sólo en las siguientes circunstancias., Para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes.

## Observaciones y conclusiones

No apto para arbolado lineal. Pudrición basal, descortezamiento, inclinado haci prop.,

## Datos del Inspector

Occipinti, Romina G.

Nombre completo

26.11.66.90.

DNI







G.C.B.A.

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  
PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA

Fecha: 22/2/2022

Calle

FERNANDEZ

Chapa

482

Referencia

Especie botánica

Tilia viridis subsp. x moltkei (Tilo)

Nº de inspección C09-73

D.A.P. (Cm): 35

Altura Aprox. (m): 8

Ubicación de la plantera Regular

Enfermedades

Plagas

Inclinación No tiene inclinación

Orientación de la inclinación

## Tarea recomendada: Corte de Raíces

Defectos del ejemplar

Raíces agresivas que rompen la vereda

## Tareas a ejecutar

Sup. de vereda afectada		Tamaño final de plantera		Afecta al frentista		Requiere poda
33 m <sup>2</sup>				Sí		Sí

## Encuadre Normativo

Garantizar la seguridad de personas y/o bienes., Mantener y conservar el arbolado público.

## Observaciones y conclusiones

Dejar plantera 1,8x2,6

## Datos del inspector

Occhipinti, Romina G.

Nombre completo

26116690

DNI







G.C.B.A.

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  
PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA

Fecha: 22/2/2022

Calle

GUAMINI

Chapa

1925

Referencia

Especie botánica

Ligustrum lucidum (Ligusto)

Nº de inspección C09-66

D.A.P. (Cm):

25

Altura Aprox. (m):

4

Ubicación de la plantera Regular

Enfermedades

Plagas

Inclinación No tiene inclinación

Orientación de la inclinación

## Tarea recomendada: Extracción

## Defectos del ejemplar

Árbol muerto en pie, sin otros defectos importantes

## Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer

Probabilidad de Fallo		Probabilidad de Impacto		Consecuencias		Riesgo
Possible		Medio		Significativa		Bajo

## Encuadre Normativo

El árbol esté seco., Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación., Para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes.

## Observaciones y conclusiones

posee movilidad, frente obra nuevo

## Datos del inspector

Occhipinti, Romina G.

Nombre completo

2616690

DNI







GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  
PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA

G.C.B.A.

Fecha: 16/2/2022

Calle

LA HUERTA

Chapa

6864

Referencia

exacta

Especie botánica

Robinia pseudoacacia (Acacia blanca)

Nº de inspección C09-50

D.A.P. (Cm): 30

Altura Aprox. (m): 7

Ubicación de la plantera Regular

Enfermedades

Plagas

Inclinación Menor a 45°

Orientación de la inclinación Hacia la calle

**Tarea recomendada: Extracción**

**Defectos del ejemplar**

Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es, Grietas o cavidades especialmente aquellas en contacto con el suelo o asociadas con otros defectos, Descomposición muy avanzada del tronco o cavidad/es superiores, Grietas

**Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer**

Probabilidad de Fallo	Probabilidad de Impacto	Consecuencias	Riesgo
Inminente	Alto	Significativa	Alto

**Encuadre Normativo**

El árbol esté seco., Para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes.

**Observaciones y conclusiones**

ejemplar totalmente seco con inclinación hacia la calle y grietas a lo largo del fuste

**Datos del inspector**

Gutierrez, Martín

Nombre completo

Firma

33442864

DNI







GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  
PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA

G.C.B.A.

Fecha: 15/2/2022

Calle	MONTIEL	Chapa	1966	Referencia	
Especie botánica	Melia azedarach (Paraiso)				
Nº de inspección	C09-38	D.A.P. (Cm):	80	Altura Aprox. (m):	9
Ubicación de la plantera	Regular	Enfermedades	Plagas		
Inclinación	No tiene inclinación				
Orientación de la inclinación					
<b>Tarea recomendada: Extracción</b>					
<b>Defectos del ejemplar</b>					
Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es, Grietas o cavidades especialmente aquellas en contacto con el suelo o asociadas con otros defectos, Daño corona / rotura - unión débil de rama con grieta o pudrición, Descomposición muy avanzada del tronco o cavidad/es superiores					
<b>Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer</b>					
Probabilidad de Fallo		Probabilidad de Impacto		Consecuencias	Riesgo
Probable		Alto		Severa	Alto
<b>Encuadre Normativo</b>					
Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación., Para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes.					
<b>Observaciones y conclusiones</b>					
<p>Árbol mutilado y rebrotado. El total de su copa desarrollada de yemas epicórmicas. Presenta ahuecamiento en fuste de 60 cm de profundidad y 200 cm de longitud. Ahuecamiento y desgarro en parte superior del fuste por herida de rama primaria. Ensanchamiento a 60 cm de la base. Raíz expuesta y vereda de ambas propiedades levantada. Vecinos comentan que entran y salen ratas.</p>					
<b>Datos del inspector</b>					
Estevez Vanina				23.374.910	
Nombre completo	Firma	DNI			

A photograph of a large, mature tree with a thick trunk and dense canopy, situated on a sidewalk. In the background, a residential street with houses and parked cars is visible.

inicio  
monfiel 1966





GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  
PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA

G.C.B.A.

Fecha: 16/2/2022

Calle

ORIGONE, MANUEL  
FELIX, TTE

Chapa 870

Referencia

exacta

Especie botánica

Fraxinus sp. (Fresno)

Nº de inspección C09-52

D.A.P. (Cm): 45

Altura Aprox. (m): 10

Ubicación de la plantera Regular

Enfermedades

Plagas

Inclinación No tiene inclinación

Orientación de la inclinación

**Tarea recomendada: Extracción**

**Defectos del ejemplar**

Daño corona / rotura - unión débil de rama con grieta o pudrición, Pared remanente escasa, Defecto/s que afecten a más del 40% de la circunferencia del árbol, Grietas o caries extensas desde fuste hacia ramas primarias

**Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer**

Probabilidad de Fallo	Probabilidad de Impacto	Consecuencias	Riesgo
Probable	Alto	Severa	Alto

**Encuadre Normativo**

Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación., Para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes.

**Observaciones y conclusiones**

Ejemplar con perdida de corteza desde la base hasta las ramas primarias .Dichas ramas están siendo afectas aproximadamente un 40% con riesgo de quiebre.

**Datos del inspector**

Gutierrez, Martín

33442864

Nombre completo

Firma

DNI

inicio extracion origone 870





GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  
PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA

G.C.B.A.

Fecha: 16/2/2022

Calle

TANDIL

Chapa

3409

Referencia

exacto

Especie botánica

Fraxinus excelsior (Fresno - Fresno comun)

Nº de inspección C09-49

D.A.P. (Cm): 65

Altura Aprox. (m): 9

Ubicación de la plantera Regular

Enfermedades Plagas

Inclinación No tiene inclinación

Orientación de la inclinación

**Tarea recomendada: Extracción**

**Defectos del ejemplar**

Grietas o cavidades especialmente aquellas en contacto con el suelo o asociadas con otros defectos, Daño corona / rotura - unión débil de rama con grieta o pudrición, Descomposición muy avanzada del tronco o cavidad/es superiores, Decaimiento generalizado

**Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer**

Probabilidad de Fallo	Probabilidad de Impacto	Consecuencias	Riesgo
Probable	Medio	Significativa	Moderado

**Encuadre Normativo**

Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación., Para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes.

**Observaciones y conclusiones**

Ejemplar semiseco con cavidad en zona basal del fuste. El ejemplar tiene signos de pudrición en ramas primarias y tiene múltiples ramas secas.

**Datos del inspector**


Gutiérrez, Martín

Nombre completo

Firma

33442864

DNI

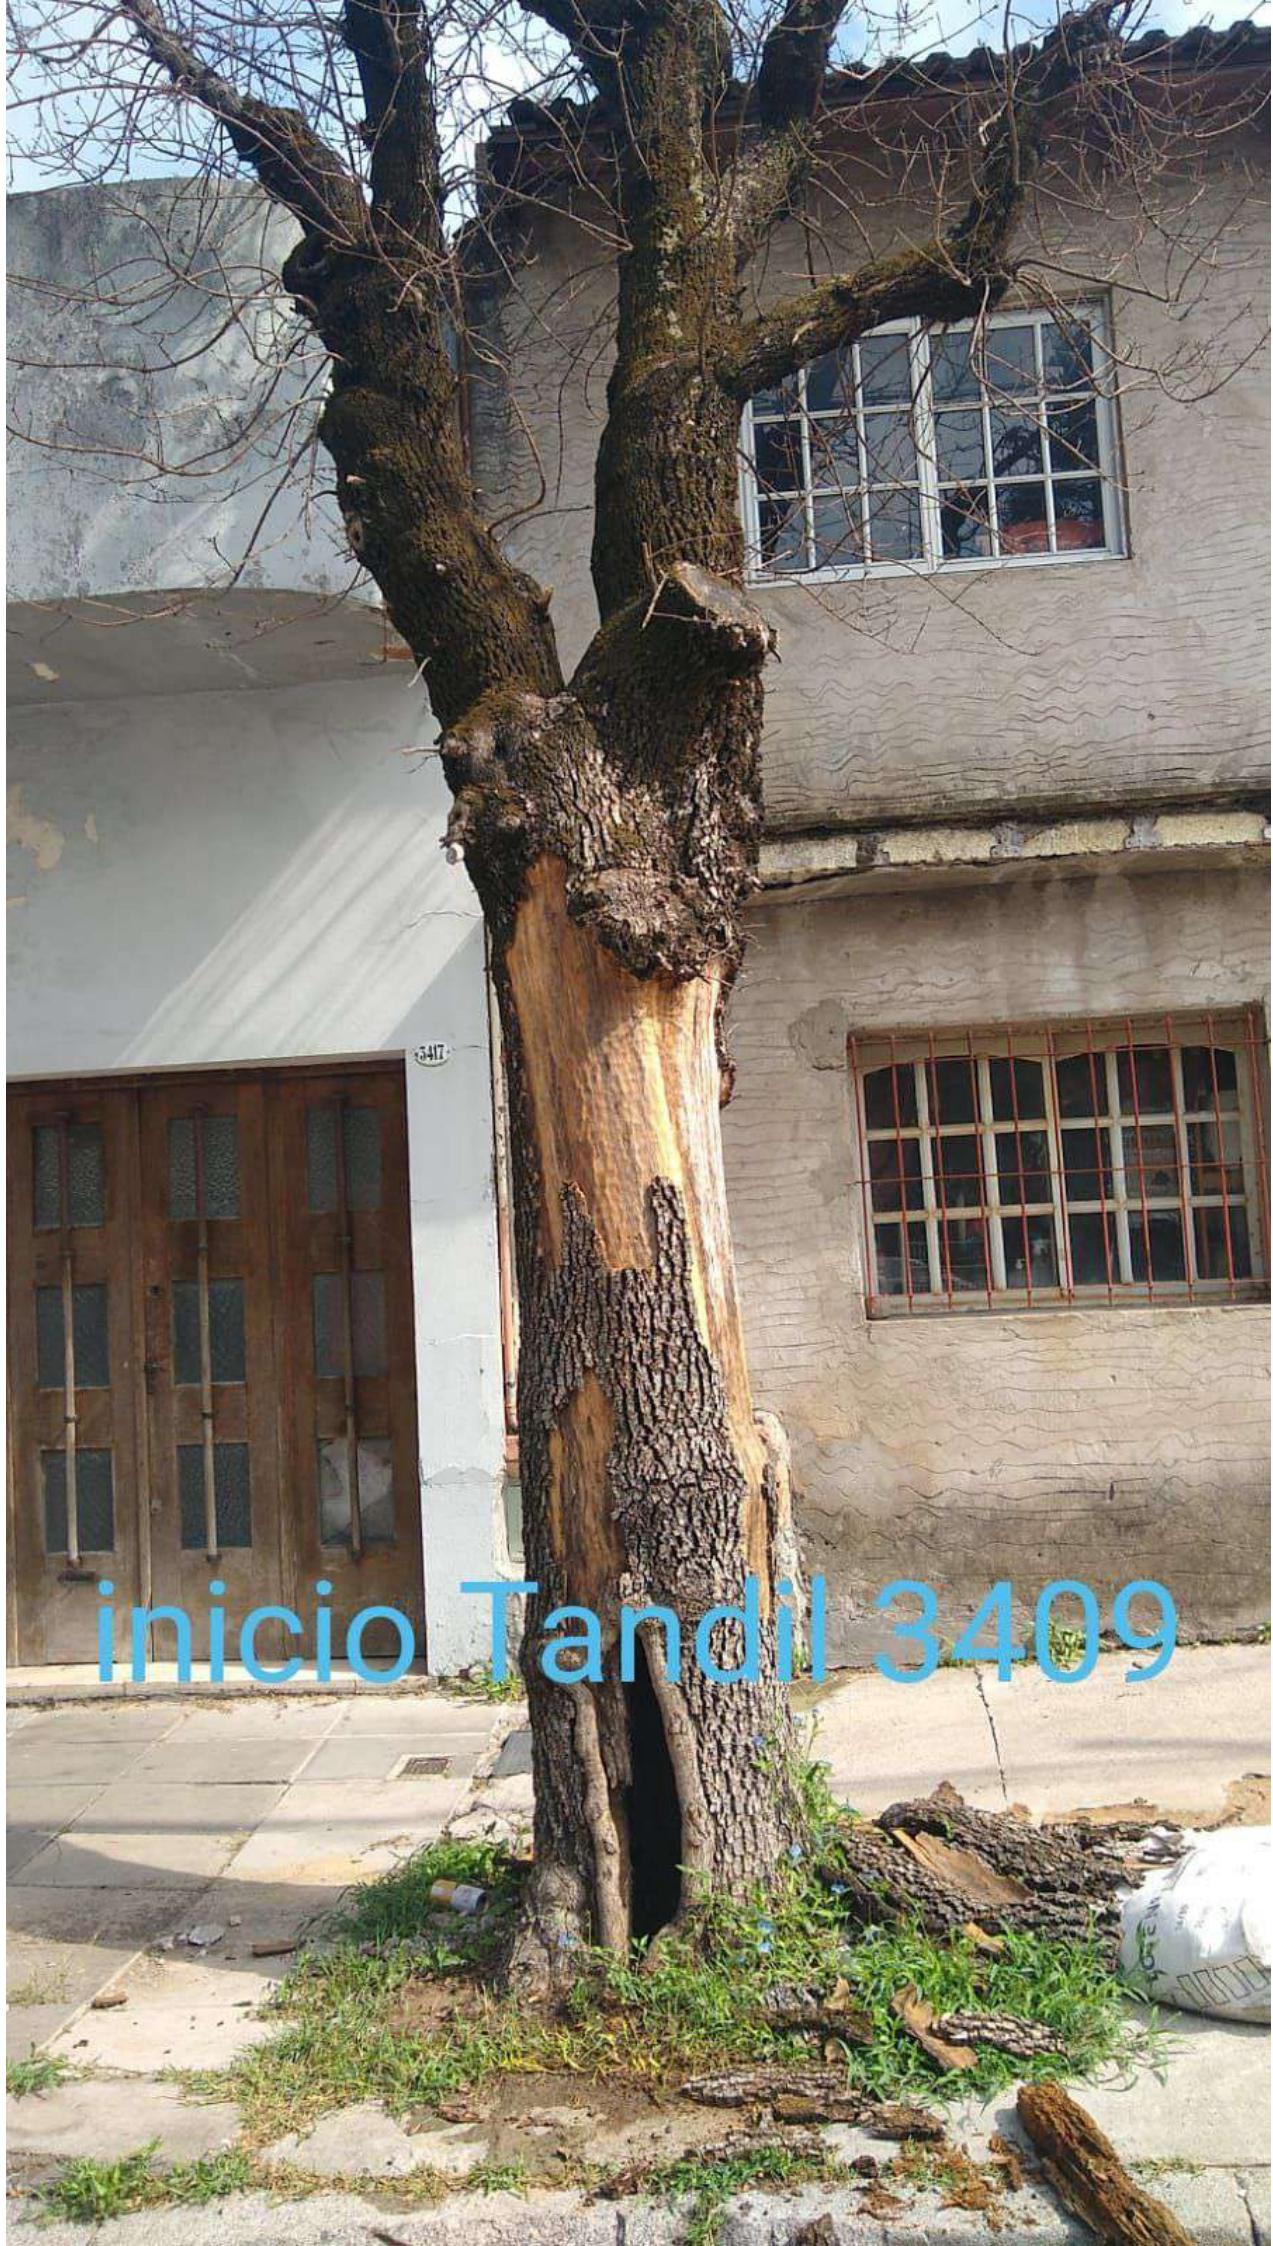

inicio Tandil 3409





GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  
PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA

G.C.B.A.

Fecha: 22/2/2022

Calle

TANDIL

Chapa

3808

Referencia

Especie botánica

Populus sp. (Alamo)

Nº de inspección C09-71

D.A.P. (Cm): 50

Altura Aprox. (m): 10

Ubicación de la plantera Regular

Enfermedades

Plagas

Inclinación No tiene inclinación

Orientación de la inclinación

**Tarea recomendada: Extracción**

**Defectos del ejemplar**

Daño corona / rotura - unión débil de rama con grieta o pudrición, Decaimiento generalizado

**Evaluacion de Riesgo del Árbol a Extraer**

Probabilidad de Fallo	Probabilidad de Impacto	Consecuencias	Riesgo
Probable	Medio	Significativa	Moderado

**Encuadre Normativo**

Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación., Asimismo, en caso de ser técnicamente imposible practicar el trasplante, según lo dispuesto en el artículo 14, la Autoridad de Aplicación podrá talar o extraer ejemplares sólo en las siguientes circunstancias., Para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes.

**Observaciones y conclusiones**

Especie no apta para arbolado de alineacion. Semiseco, raama primaria muerta, otras quebradas naturalmente. Ojo panal de abejas presente

**Datos del Inspector**

Occhipinti, Romina G.


Nombre completo

26116690

DNI

A photograph of a large, dark brown tree trunk in an urban setting. A person wearing a red cap and a black t-shirt with white text is hugging the tree. The background shows a street with parked cars and buildings under a bright sky.

inicio  
de extri  
tandil 3808

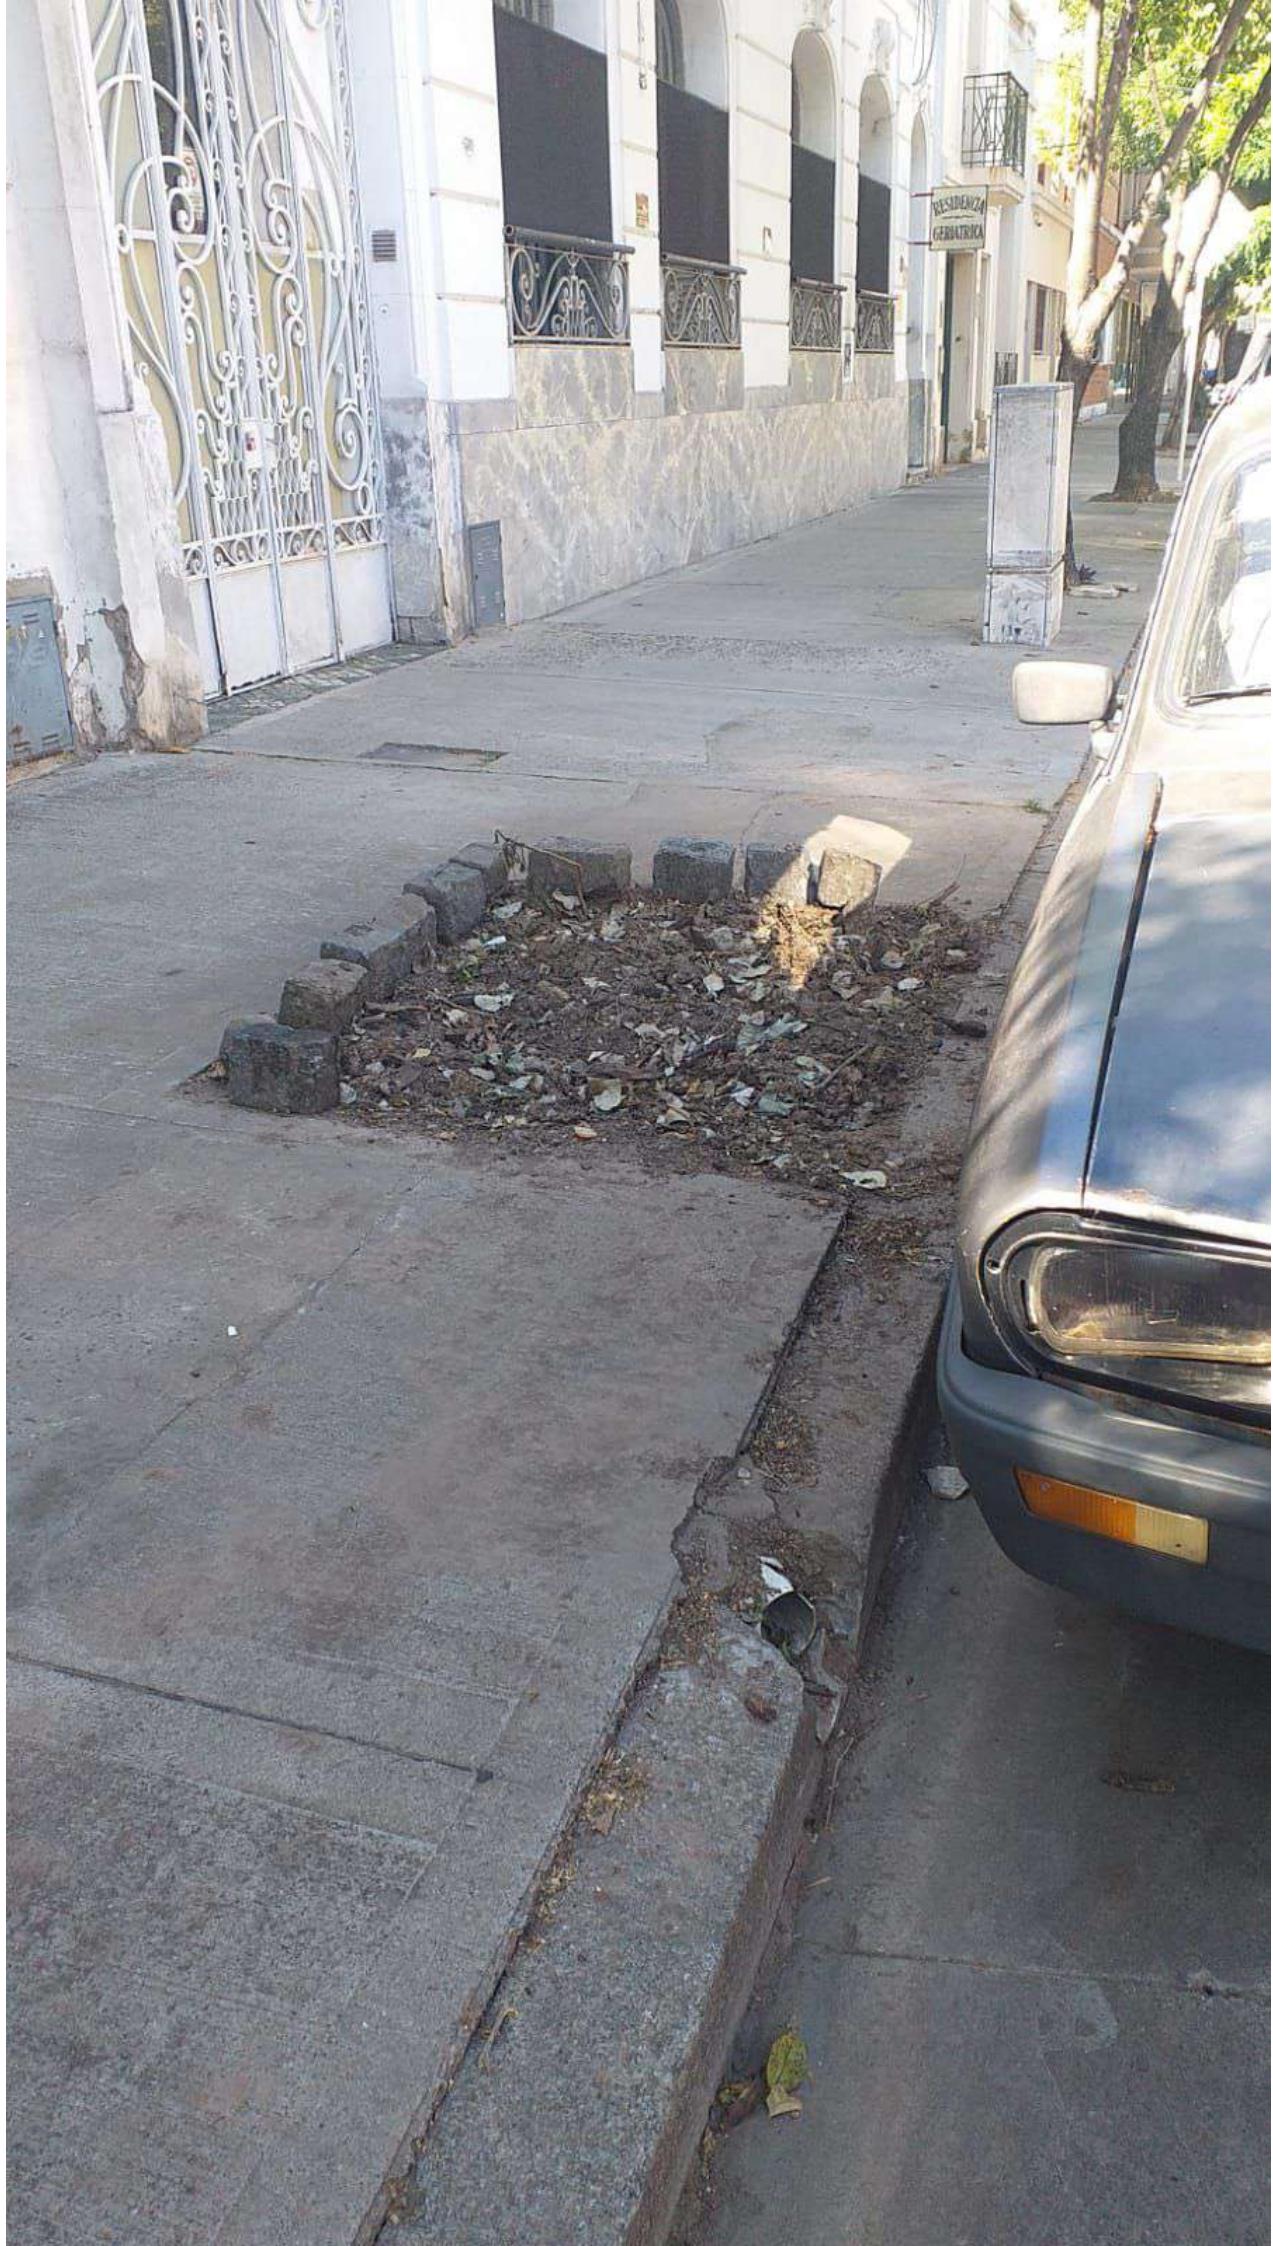



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  
PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA

G.C.B.A.

Fecha: 22/2/2022

Calle

TANDIL

Chapa

5460

Referencia

Especie botánica

Ligustrum lucidum (Ligusto)

Nº de inspección C09-68

D.A.P. (Cm): 25

Altura Aprox. (m): 6

Ubicación de la plantera Regular

Enfermedades

Plagas

Inclinación No tiene inclinación

Orientación de la inclinación

**Tarea recomendada: Extracción**

**Defectos del ejemplar**

Daño corona / rotura - unión débil de rama con grieta o pudrición, Grietas

**Evaluacion de Riesgo del Árbol a Extraer**

Probabilidad de Fallo	Probabilidad de Impacto	Consecuencias	Riesgo
Probable	Medio	Significativa	Moderado

**Encuadre Normativo**

Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación., Asimismo, en caso de ser técnicamente imposible practicar el trasplante, según lo dispuesto en el artículo 14, la Autoridad de Aplicación podrá talar o extraer ejemplares sólo en las siguientes circunstancias., Para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes.

**Observaciones y conclusiones**

Ejemplar descopado y brotado. Fructificaciones. Se le solicito CR pero debido a su estado gral no seria exitosa dicha tarea, genera daño sus raíces en vereda. Cavidad longitudinal de 1 m en fuste

**Datos del inspector**

Occipinti, Romina G.

Nombre completo


Firma

26116680

DNI



inicio Tandil 5460

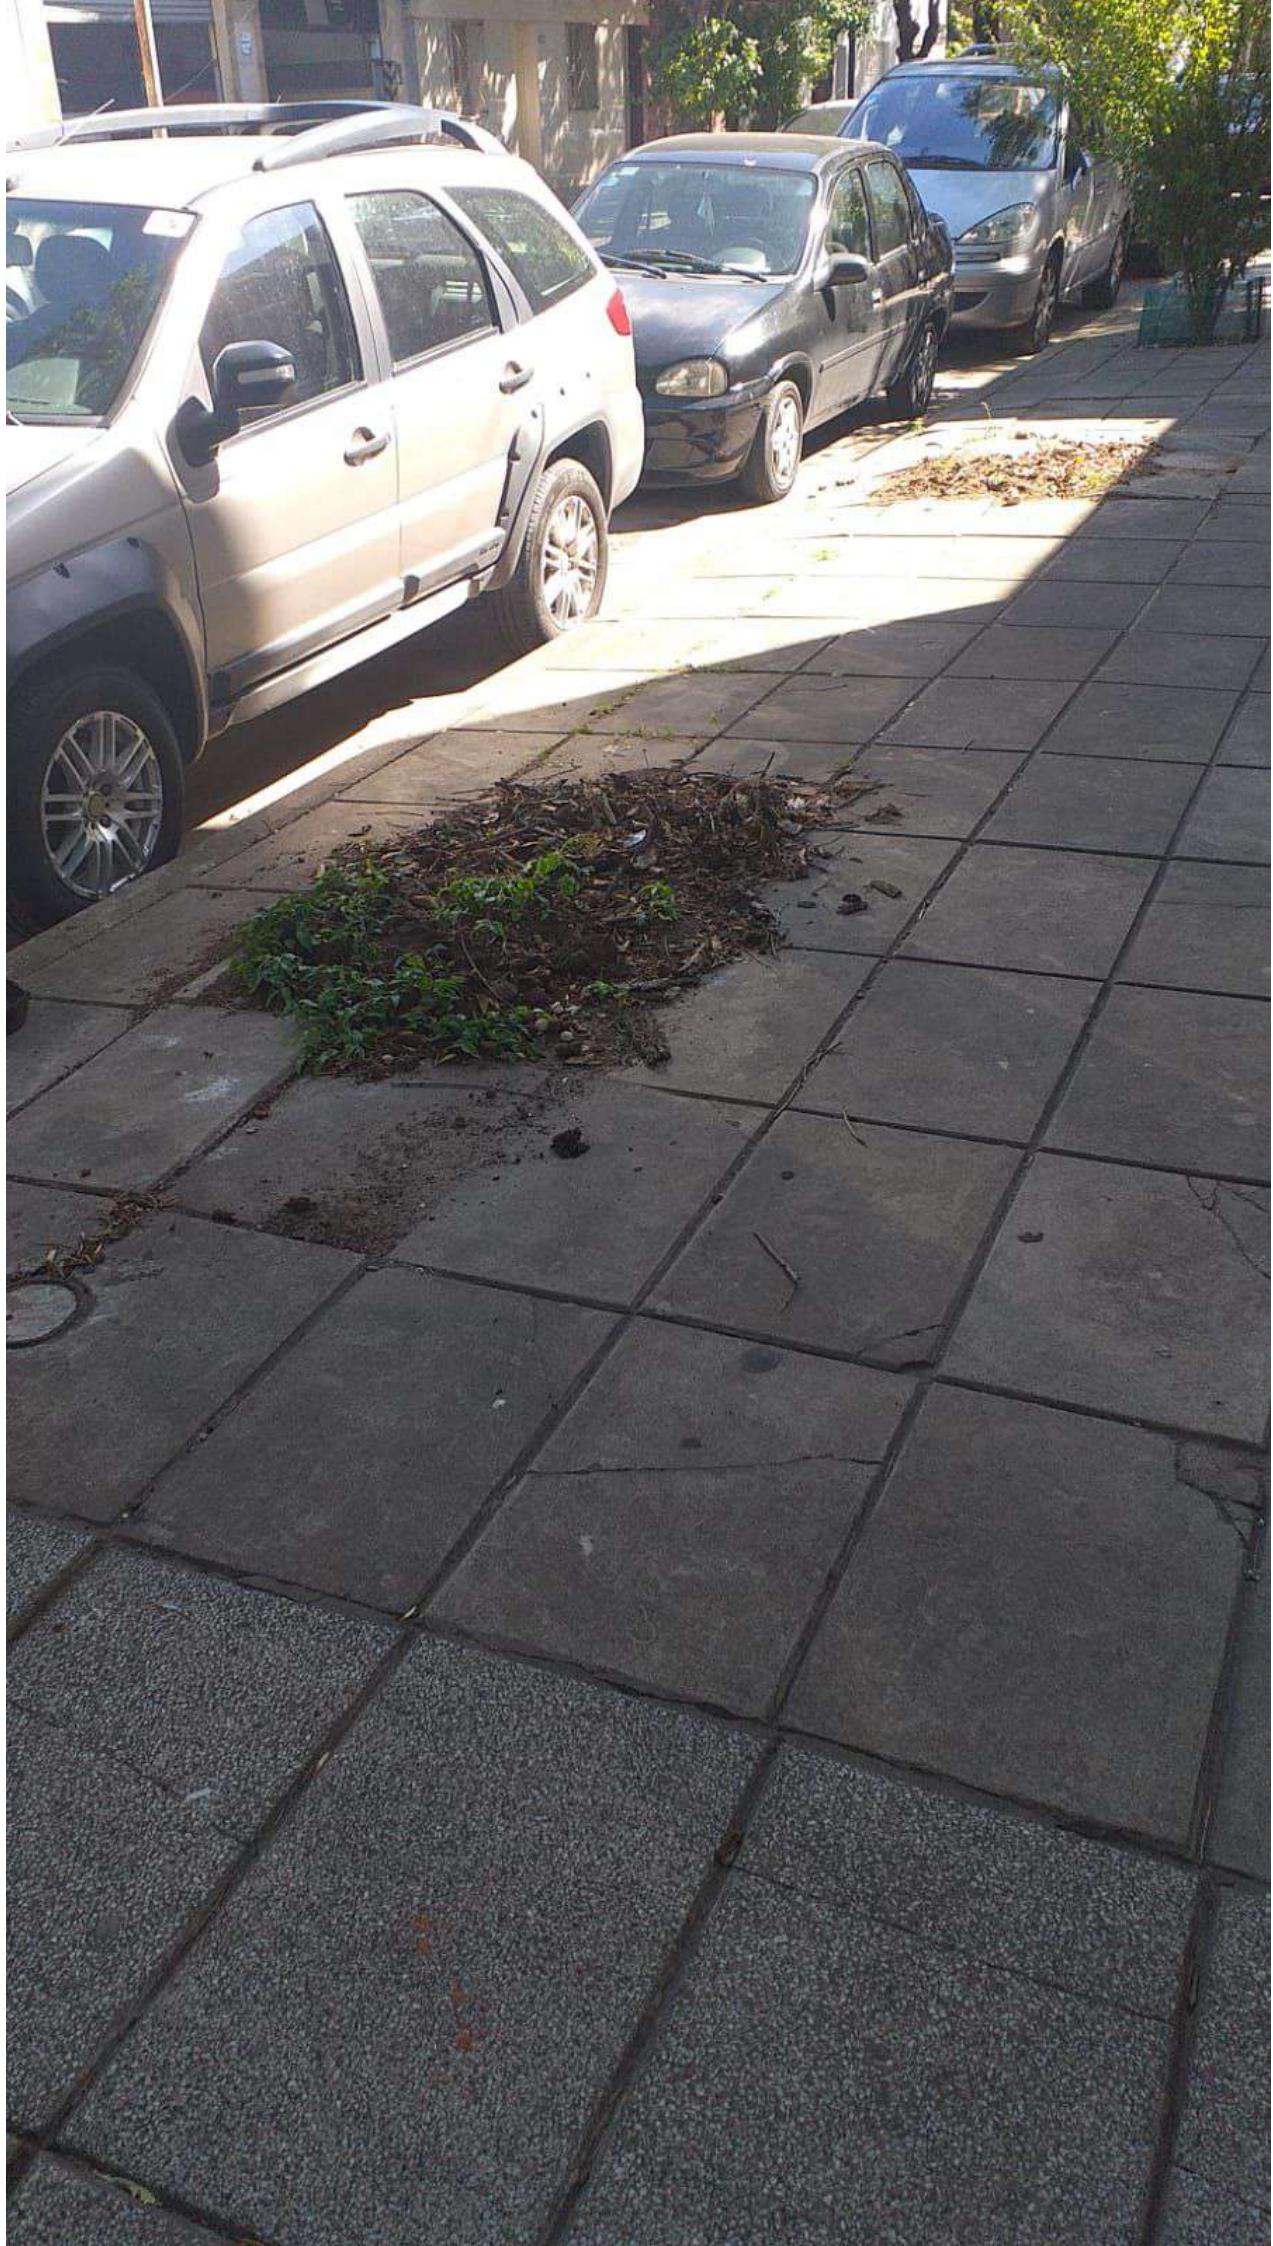



G.C.B.A.

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  
PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA

Fecha: 22/2/2022

Calle

TANDIL

Chapa

5462

Referencia

Especie botánica

Ligustrum lucidum (Ligusto)

Nº de inspección C09-67

D.A.P. (Cm): 15

Altura Aprox. (m): 4

Ubicación de la plantera Regular

Enfermedades

Plagas

Inclinación Menor a 45°

Orientación de la inclinación Hacia la calle

## Tarea recomendada: Extracción

## Defectos del ejemplar

Descomposición muy avanzada del tronco o cavidad/es superiores, Decaimiento generalizado

## Evaluacion de Riesgo del Árbol a Extraer

Probabilidad de Fallo	Probabilidad de Impacto	Consecuencias	Riesgo
Probable	Medio	Significativa	Moderado

## Encuadre Normativo

Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación., Asimismo, en caso de ser técnicamente imposible practicar el trasplante, según lo dispuesto en el artículo 14, la Autoridad de Aplicación podrá talar o extraer ejemplares sólo en las siguientes circunstancias., Para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes.

## Observaciones y conclusiones

Presenta movilidad al tacto. Se recomienda cerrar plantera ya que hay dos ejemplares próximos a ambos lados.

## Datos del inspector

Occhipinti, Romina G.

Nombre completo

Firma

DNI



inicio Tandil





GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  
PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA

G.C.B.A.

Fecha: 15/2/2022

Calle

SCHMIDL, ULRICO

Chapa 7342

Referencia

Especie botánica

Ligustrum lucidum (Ligusto)

Nº de inspección C09-37

D.A.P. (Cm): 28

Altura Aprox. (m): 5

Ubicación de la plantera Regular

Enfermedades

Plagas

Inclinación No tiene inclinación

Orientación de la inclinación

**Tarea recomendada: Extracción**

**Defectos del ejemplar**

Árboles muertos: obstrucción física de peatones o el tráfico de vehículos

**Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer**

Probabilidad de Fallo	Probabilidad de Impacto	Consecuencias	Riesgo
Possible	Alto	Significativa	Moderado

**Encuadre Normativo**

El árbol esté seco.

**Observaciones y conclusiones**

Árbol seco en pie.

**Datos del inspector**

Estevez Vanina

Nombre completo

23374910

DNI

A photograph of a residential street during the day. On the left, a large, gnarled tree stands on a sidewalk. In the background, several houses are visible, some with yellow roofs. Two cars are parked on the grassy median between the two directions of traffic. On the right side of the street, there are two dark-colored trash bins. The sky is clear and blue.

inicio ulrico schmidl 7342

