



## GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

### Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: RS-2025-32202564-GCABA-COMUNA7

Buenos Aires, Lunes 4 de Agosto de 2025

Referencia: Extracciones (Mt Mica)

---

**VISTO:** La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes N° 3263 y N° 1777 El Decreto N° 166/GCABA/2013 y Decreto 55/GCABA/2014, el expediente EX 2025-03696678-GCABA-COMUNA7 y,

**CONSIDERANDO:**

Que, conforme surge del artículo 10 Inc. a) de la ley 1777, concordante con lo establecido por el art. 128 de la citada Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, Las Comunas tienen competencias exclusivas en materia de planificación, ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según normativa vigente;

Que, con fecha 7 de mayo de 2013, se sancionó el decreto N°166/GCABA/2013, por medio del cual se transfirió a las comunas de la CABA, las misiones, funciones y responsabilidades primarias establecidas en la Ley N° 3263, a excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas por la constitución de la CABA y por la ley N°1777;

Que, la ley 3263 de arbolado público urbano, prevé en su artículo 15, que la autoridad de aplicación podrá efectuar tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que, conforme surge de la delegación efectuada por el Decreto N° 166/GCABA/2013, corresponde a las comunas la aplicación del artículo 15 de la Ley 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que, de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté seco o, por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o, para garantizar la seguridad de las personas o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección, oportunamente realizados, obrantes en este expediente en el orden 55, según IF-2025-32180038-GCABA-COMUNA7, que todos los ejemplares inspeccionados, requieren de una extracción urgente, dándole a la misma, prioridad ALTA;

Que, recurriendo a la Ley de Arbolado Urbano N° 3263 incisos a), b) y c), resulta conveniente su extracción con urgencia, quedando exceptuados de la colocación de un cartel junto a cada ejemplar por el plazo de 10 días, tal como expresa el último párrafo del artículo 15 de la citada Ley;

Que, la Ley N° 3263 establece, en sus artículos 5º a 7º los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de arbolado público urbano;

Que, atento a las normativas mencionadas, la Comuna 7 comenzó a ejecutar las políticas de arbolado público, cuya tarea se encomendó a la empresa tercierizada MIICA SA (CUIT Nro 30-60812520-1), según lo establecido en los Pliegos de Licitación Pública N° 230-1151-LPU23, RS-2023-36359994-GCABA-SECACGC;

Que, de acuerdo a lo que surge de los informes de inspección citados, corresponde efectuar la extracción de los ejemplares cuyas inspecciones obran en el orden 55 del presente expediente, en un todo de acuerdo a la normativa vigente;

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 1777 y el Decreto N° 166/13,

**LA PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL 7**

**RESUELVE:**

**Artículo 1º.**- Autorizase a la realización de las extracciones de los ejemplares inspeccionados según Anexo I IF-2025-32180038-GCABA-COMUNA7 obrante en orden 55 del expediente citado en el visto, ubicados en las siguientes direcciones:

- Asamblea 1876
- Culpina 865
- Páez 2034
- \* Páez 2217
- Renán 1124
- Riestra 2151 LA 2
- \* Rivera Indarte 833
- \* San José de Calasanz 1159

**Artículo 2º.**- Encomiéndase a la empresa MIICA S.A. CUIT 30-60812520-1, la realización de tareas de extracción de los ejemplares individualizados en el artículo anterior.

**Artículo 3º .**- Registrese, cumplido archívese.

Digitally signed by IARA NAHIR SURT  
Date: 2025.08.04 16:01:28 ART  
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

IARA NAHIR SURT  
Presidente Junta Comunal  
JUNTA COMUNAL 7  
AREA JEFE DE GOBIERNO

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales  
Date: 2025.08.04 16:01:38 -03:00



## Planilla de Inspección de Árboles

Fecha: 10 / 07 / 2025

Aviso: 500728540/25

ARME: \_\_\_\_\_

### INFORMACIÓN DEL ÁRBOL

Especie botánica: Fresno

Calle: Culpina

Nº/Ref.: 865

Árbol seco:

Árbol semiseco:

### PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura (m): 9

D.A.P. (cm): 40

Inclinación: SI / NO

Mayor a 40°:

Menor a 40°:

Orientación de la inclinación:

Hacia la calle:

Hacia la propiedad:

Hacia el largo de la vereda:

Copa:

Desbalanceada:

Descopado:

Descopado y brotado:

### FUSTE

Ramones / Parte	Basal	Media	Alta
Cavidades: Pequeñas			
Grandes			

Descortezamiento:

Fructificaciones fúngicas:

Codominancias:

Chorreos:

Cavidad longitudinal en el fuste(m):

Espesor de la pared remanente(cm):

### RAÍCES

Exuestas:

Levantavereda (m²):

Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

### RAMAS

Quebradas / Fisuradas:

Excesivas / Cruzadas:

Bajas:

Secas / Secas en los ápices:

Invasión de espacio aéreo:

Tocones:

Concavidades, tumores o cancos:

Con mal ángulo de inserción:

Codominantes:

### HOJAS

Defoliación: PARCIAL / TOTAL

Coloración anormal:

Comanchas foliares:

Síntomas de enfermedades:

Signos de insectos:

### RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

#### A: OBJETIVOS DE LA PODA

Reducción de riesgo:

Eliminar interferencias:

Adecuación al sitio:

Regulación de estructura:

#### B: TIPOS DE PODA

Formación:

Limpieza:

Aclarado:

Refaldado:

Terciado:

#### C: CORTE DE RAÍCES

Superficial:

Profundo:

#### D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO

#### E: TRASPLANTE

#### F: EXTRACCIÓN

### OBSERVACIONES

Ejemplar que fue descopado en su momento posee una copa compuesta por brotes epicormicos, además presenta una fisura en una de sus ramas principales y una gran cavidad en el fuste se recomienda la extracción del individuo

### INSPECTOR DE ARBOLADO

Cristian Ponce  
Nombre y apellido

35211450  
D.N.I.

  
Firma



Culpina 865

 <b>G.C.B.A.</b> GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES INSPECCION N° _____				
AVISO:	S00685250/25			
	FECHA DE RELEVAMIENTO: 24/06/2025			
ARME				
UBICACIÓN DEL ARBOL				
CALLE	RENAN	N° 1124		
ESPECIE BOTANICA	FRESNO			
ARBOL SECO	X	ARBOL SEMISECO		
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL				
ALTURA APROX (m)	2,5	INCLINACION:	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> Mayor a 45° <input type="checkbox"/> Menor a 45°	
DAP (cm)	7	ORIENTACION DE LA INCLINACION	<input type="checkbox"/> Hacia la calle <input type="checkbox"/> Hacia la propiedad <input type="checkbox"/> Hacia el largo de la vereda	
COPA DESBALANCEADA		DESCOPADO	DESCOPADO Y BROTAZO	<input type="checkbox"/>
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO		FRUCTIFICACIONES FUNGICAS	<input type="checkbox"/>
			CODOMINANCIAS	<input type="checkbox"/>
			CHORREADOS	<input type="checkbox"/>
		Cavidad longitudinal en el fuste (m)	<input type="checkbox"/>	
		Espesor de pared remanente (cm)	<input type="checkbox"/>	
RAIZ	Expuesta		Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	
	Levanta vereda: m2			
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas		Codominancias	<input type="checkbox"/>
	Secas/ Secas en las puntas		Con mal ángulo de inserción	<input type="checkbox"/>
	Con cavidades/ Tumores o Cancros		Tocones	<input type="checkbox"/>
	Bajas		Que invaden espacio aéreo	<input type="checkbox"/>
HOJAS	Excesivas/ Cruzadas			
	De coloración anormal		Síntomas de enfermedades	
	Con manchas foliares		Defoliación total <input type="checkbox"/> parcial <input type="checkbox"/>	
Con signos de insectos				
<i>Recomendaciones del inspector:</i>				
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo <input type="checkbox"/> Eliminar interferencias <input type="checkbox"/> Reducir sombra <input type="checkbox"/> resistencia al viento <input type="checkbox"/> mejorar la estética <input type="checkbox"/> B: Tipos de poda: Formación <input type="checkbox"/> Limpieza <input type="checkbox"/> Aclareo <input type="checkbox"/> Refaldado <input type="checkbox"/> Reducción de copa <input type="checkbox"/> Terciado <input type="checkbox"/> Balanceo <input type="checkbox"/> C: Extracción <input type="checkbox"/> D: Tratamiento sanitario <input type="checkbox"/> E: Trasplante <input type="checkbox"/> F: Corte de raíces <input type="checkbox"/> SUPERFICIAL <input type="checkbox"/> PROFUNDA <input type="checkbox"/>				
Observaciones:				
INGRESA SOLICITUD POR PLANTERA VACIA.				
Se observa un ejemplar juvenil totalmente seco.				
Se sugiere su extraccion prioridad baja ( Ley 3263 art 15 inc a y d) , podria ser realizado por cuadrilla				
de la comuna y su reemplazo con ejemplar de acuerdo a planificacion: Especie sugerida				
Bahuinia forficata				
Datos del Inspector/Verificador				
LUCAS PEREZ	 Firmado digitalmente por Lucas Alberto Perez		31026617	
Nombre y Apellido	Firma		FM ó DNI	




Renan 1124

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES					
PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES					
G.C.B.A.			INSPECCION N°		
AVISO:	OFICIO		FECHA DE RELEVAMIENTO: 02/06/2025		
ARME					
UBICACIÓN DEL ARBOL					
CALLE	SAN JOSE CALASANZ			N° 1159	
ESPECIE BOTANICA	melia azedarach (PARAISO)				
ARBOL SECO	<input type="checkbox"/>	ARBOL SEMISECO	<input type="checkbox"/>		
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL					
ALTURA APROX (m)	12	INCLINACION:	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>	Mayor a 45° <input type="checkbox"/>
DAP (cm)	38				Menor a 45° <input type="checkbox"/>
ORIENTACION DE LA INCLINACION					
		Hacia la calle	<input type="checkbox"/>		
		Hacia la propiedad	<input type="checkbox"/>		
		Hacia el largo de la vereda	<input type="checkbox"/>		
COPA DESBALANCEADA	<input type="checkbox"/>	DESCOPADO	<input type="checkbox"/>	DESCOPADO Y BROTADO <input type="checkbox"/>	
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO			FRUCTIFICACIONES FUNGICAS	
	Cavidades			CODOMINANCIAS	
	basal	media		CHORREADOS	
	pequeñas		<input type="checkbox"/>	Cavidad longitudinal en el fuste (m)	
grandes		<input type="checkbox"/>	Espesor de pared remanente (cm)		
RAIZ	Expuesta	<input type="checkbox"/>	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>		
	Levanta vereda: m2				
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas	<input type="checkbox"/>	Codominancias		
	Secas/ Secas en las puntas	<input checked="" type="checkbox"/>	Con mal ángulo de inserción		
	Con cavidades/ Tumores o Cancros	<input type="checkbox"/>	Tocones		
	Bajas	<input type="checkbox"/>	Que invaden espacio aéreo		
HOJAS	Excesivas/ Cruzadas	<input type="checkbox"/>			
	De coloración anormal	<input type="checkbox"/>	Síntomas de enfermedades		
	Con manchas foliares	<input type="checkbox"/>	Defoliación total <input checked="" type="checkbox"/>	parcial <input type="checkbox"/>	
Con signos de insectos					
<i>Recomendaciones del inspector:</i>					
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo <input type="checkbox"/> Eliminar interferencias <input type="checkbox"/> Reducir sombra <input type="checkbox"/> resistencia al viento <input type="checkbox"/> mejorar la estética <input type="checkbox"/>					
B: Tipos de poda: Formación <input type="checkbox"/> Limpieza <input type="checkbox"/> Aclareo <input type="checkbox"/> Refaldado <input type="checkbox"/> Reducción de copa <input type="checkbox"/> Terciado <input type="checkbox"/> Balanceo <input type="checkbox"/>					
C: Extracción <input checked="" type="checkbox"/> D: Tratamiento sanitario <input type="checkbox"/> E: Trasplante <input type="checkbox"/> F: Corte de raíces <input type="checkbox"/> SUPERFICIAL <input type="checkbox"/> PROFUNDA <input type="checkbox"/>					
Observaciones:					
Se reevalua el ejemplar luego de la ultima inspección (01/2025) y se constata a observación visual					
que este mismo se encuentra seco y en proceso de regresión de copa.					
Se sugiere su extracción (Ley 3263 art 15 inc a y d) prioridad alta.					
Y su reemplazo con otro ejemplar de acuerdo a planificación.					
Datos del Inspector/Verificador					
LUCAS PEREZ		Firma		31026617	
Nombre y Apellido		Firma		FM ó DNI	



S j Calasanz 1159 pasa a  
extracción



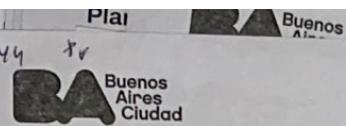

## Planilla de Inspección de Árboles

Fecha: 20 / 5 / 25

Aviso:

ARME: 50058845/25

## INFORMACIÓN DEL ÁRBOL

Especie botánica: FicusCalle: AlbarracínNº/Ref.: 1544Árbol seco:  Árbol semiseco: 

## PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura (m): 8 D.A.P. (cm): 28 Inclinación: SI  NO Mayor a 40°:  Menor a 40°: Orientación de la inclinación: Hacia la calle:  Hacia la propiedad:  Hacia el largo de la vereda: Copas: Desbalanceada:  Descopado:  Descopado y brotado: 

## FUSTE

Cavidades:	Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta
	Pequeñas	X		
	Grandes		V	X

Descortezamiento: Fructificaciones fúngicas: Codominancias: Chorreados: 

Cavidad longitudinal en el fuste (m): \_\_\_\_\_ Espesor de la pared remanente (cm): \_\_\_\_\_

## RAÍCES

Expuestas:  Levanta vereda (m²): \_\_\_\_\_ Fisuras en el frente de la propiedad: SI 

## RAMAS

Quebradas / Fisuradas:  Excesivas / Cruzadas:  Bajas:   
Secas / Secas en los ápices:  Invasión de espacio aéreo:  Tocones:   
Con cavidades, tumores o cancros: X Con mal ángulo de inserción:  Codominantes: 

## HOJAS

Defoliación: PARCIAL / TOTAL Coloración anormal:  Con manchas foliares:   
Síntomas de enfermedades:  Signos de insectos: 

## RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

## A: OBJETIVOS DE LA PODA

Reducción de riesgo:  Eliminar interferencias:  Adecuación al sitio:  Regulación de estructura: B: TIPOS DE PODA Formación:  Limpieza:  Aclareo:  Refaldado:  Terciado: 

## C: CORTE DE RAÍCES

Superficial:  Profundo: 

## D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO

E: TRASPLANTE

F: EXTRACCIÓN 

## OBSERVACIONES

Vereda sin daños. (resalgada recientemente)  
El ejemplar presenta caídas basal  
y en la parte alta es oblongo de una  
vez las ramas pierden sus hojas. Pueden ser invadidas  
por hongos o bacterias.  
No es necesario la extracción.

## INSPECTOR DE ARBOLADO

Cristina

Nombre y apellido

329054

D.N.I.

OT

Firma





## Planilla de Inspección de Árboles

Aviso: 07/07/2025  
500-718018/25

extracción ARME:

## INFORMACIÓN DEL ÁRBOL

Especie botánica: FRESNO  
Calle: ASAMBLEA N°/Ref.: 1876 Árbol seco:  Árbol semiseco: 

## PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura (m): 10 D.A.P. (cm): 65 Inclinación: SI / NO Mayor a 40°:  Menor a 40°:   
Orientación de la inclinación: Hacia la calle:  Hacia la propiedad:  Hacia el largo de la vereda:   
Copas: Desbalanceada:  Descopado:  Descopado y brotado: 

## FUSTE

Cavidades:	Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta
	Pequeñas			
	Grandes			

Descortezamiento: Fructificaciones fúngicas: Codominancias: Chorreos: 

Cavidad longitudinal en el fuste (m): \_\_\_\_\_ Espesor de la pared remanente (cm): \_\_\_\_\_

## RAÍCES

Expuestas:  Levanta vereda (m²): \_\_\_\_\_ Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

## RAMAS

Quebradas / Fisuradas:  Excesivas / Cruzadas:  Bajas:   
Secas / Secas en los ápices:  Invasión de espacio aéreo:  Tocones:   
Con cavidades, tumores o cancros:  Con mal ángulo de inserción:  Codominantes: 

## HOJAS

Defoliación: PARCIAL / TOTAL Coloración anormal:  Con manchas foliares:   
Síntomas de enfermedades:  Signos de insectos: 

## RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

BALANCEO

## A: OBJETIVOS DE LA PODA

Reducción de riesgo:  Eliminar interferencias:  Adecuación al sitio:  Regulación de estructura: B: TIPOS DE PODA Formación:  Limpieza:  Aclareo:  Refaldado:  Terciado: C: CORTE DE RAÍCES Superficial:  Profundo: D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO  E: TRASPLANTE  F: EXTRACCIÓN 

## OBSERVACIONES

ÁRBOL MUY INCLINADO HACIA LA CALLE -  
CON GRAN HUECA EN LA BASE, DESCALEZANDOSE -  
RIESGO ELEVADO  
SE SOLICITA EXTRACCIÓN

## INSPECTOR DE ARBOLADO

Pons

Nombre y apellido

D.N.I.

Pons

Firma





Asamblea 1876



Planilla de Inspección de Árboles  
Aviso Seguimiento - OFICIO - EXTRACCIÓN

Fecha de relevamiento 23/02/2024

Arme .....

**UBICACIÓN DEL ÁRBOL** Especie botánica **Fraxinus pennsylvanica (Fresno)**  
Calle ..... N° ..... 2034  Árbol Seco  Árbol Semi Seco

**PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL**

Altura aprox. (m) ..... 7 DAP (cm) ..... 30 Inclinación:  SI / NO  Mayor a 40°  Menor a 40°  
Orientación de la inclinación  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia el largo de la vereda  
 Descorado  Descorado y brotado  Copa desbalanceada

**FUSTE** Descortezaamiento:  Quedadas  Fructificaciones fúngicas  Codominacias  Chorreados  

basal	media	alto
Pequeñas		
Grandes		

  
Cavidad longitudinal en el fuste (m) .....  
Espesos de pared remanente (cm) .....

**RAIZ**  Expuesta  Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad:  SI  NO

**RAMAS**  Tocones  Excesivas / Cruzadas  Con mal ángulo de inserción  
 Quebradas / Fisuradas  Secas / Secas en las puntas  Bajas  
 Codominancias  Con cavidades / Tumores / Cancros  Que invaden espacio aéreo

**HOJAS**  De coloración anormal  Defoliación Total  Con signos de insectos  Con manchas foliares  
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades .....

**RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR**

A: OBJETIVOS DE LA PODA	B: TIPOS DE PODA	C: EXTRACCIÓN	D: TRASPLANTE	E: TRATAMIENTO SANITARIO	F: CORTE DE RAÍCES
<input type="checkbox"/> Reducción Riesgo	<input type="checkbox"/> Formación	<input type="checkbox"/> Balanceo	<input type="checkbox"/> Superficial		
<input type="checkbox"/> Eliminar interferencias	<input type="checkbox"/> Limpieza	<input checked="" type="checkbox"/> C: EXTRACCIÓN	<input type="checkbox"/> Profunda		
<input type="checkbox"/> Adecuación al sitio	<input type="checkbox"/> Aclareo	<input type="checkbox"/> E: TRASPLANTE			
<input type="checkbox"/> Regulación de estructura	<input type="checkbox"/> Refaldado	<input type="checkbox"/> D: TRATAMIENTO SANITARIO			
	<input type="checkbox"/> Terciado				

**OBSERVACIONES** .....  
El ejemplar tiene el fuste parcialmente descortezado.  
En el duramen expuesto por el descortezaamiento se observaron ataques de taladro.  
Se observó una fisura transversal al fuste a 55 cm del suelo. Hay riesgo de quiebre y caída.  
Una de las ramas primarias tiene una fisura longitudinal de 1 m. de largo, con pudrición.  
Para evitar daños a personas y bienes se recomienda su extracción a la brevedad (ley 3263, art. 15, incs. a y d).  
En el caso de tener que reparar la vereda se recomienda correr la plantera para alejarla de la plantera que está en la vereda de la propiedad vecina.  
Superficie de vereda: 17 m2. Plantera sugerida: 1,2 m X 1,2 m.

PRIORIDAD: MUY ALTA

**INSPECTOR/VERIFICADOR**

Virginia Haslop  
Nombre y Apellido

Firma

22201467

DNI





Planilla de Inspección de Árboles  
Aviso . Soc 616390125

Fecha de relevamiento 18/6/2015

Arme .....

■ UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica ..... NO IDENTIFICADO  
Calle . Ricardo..... No. 2151.....  Árbol Seco  Árbol Semi Seco

■ PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 6..... DAP (cm) 20..... Inclinación: SI / NO  Mayor a 40°  Menor a 40°  
Orientación de la inclinación  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia el largo de la vereda  
 Descopado  Descopado y brotado  Copa desbalanceada

■ FUSTE	Descopezamiento: Cavidades			Fructificaciones fúngicas	Codominacias	Chorreados		
	basal	media	alto					
Pequeñas				Cavidad longitudinal en el fuste (m)				
Grandes				Espesor de pared remanente (cm)				

■ RAÍZ  Expuesta  Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad:  SI  NO

■ RAMAS  Tocones  Excesivas / Cruzadas  Con mal ángulo de inserción  
 Quebradas / Fisuradas  Secas / Secas en las puntas  Bajas  
 Codominancias  Con cavidades / Tumores / Cancros  Que invaden espacio aéreo

■ HOJAS  De coloración anormal  Defollación Total  Con signos de insectos  Con manchas foliares  
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades.....

■ RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA  
 Reducción Riesgo  
 Eliminar Interferencias  
 Adecuación al sitio  
 Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA  
 Formación  
 Limpieza  
 Aclareo  
 Refaldado  
 Terciado

Balanceo  
 C: EXTRACCIÓN  
 E: TRASPLANTE  
 D: TRATAMIENTO SANITARIO


F: CORTE DE RAÍCES  
 Superficial  
 Profunda

■ OBSERVACIONES. EJEMPLAR MUERTO EN PIE PARA EXTRACCION

REEMPLAZO POR OTRO EJEMPLAR.

INSPECTOR/VERIFICADOR

Juanita Millán  
376.07011

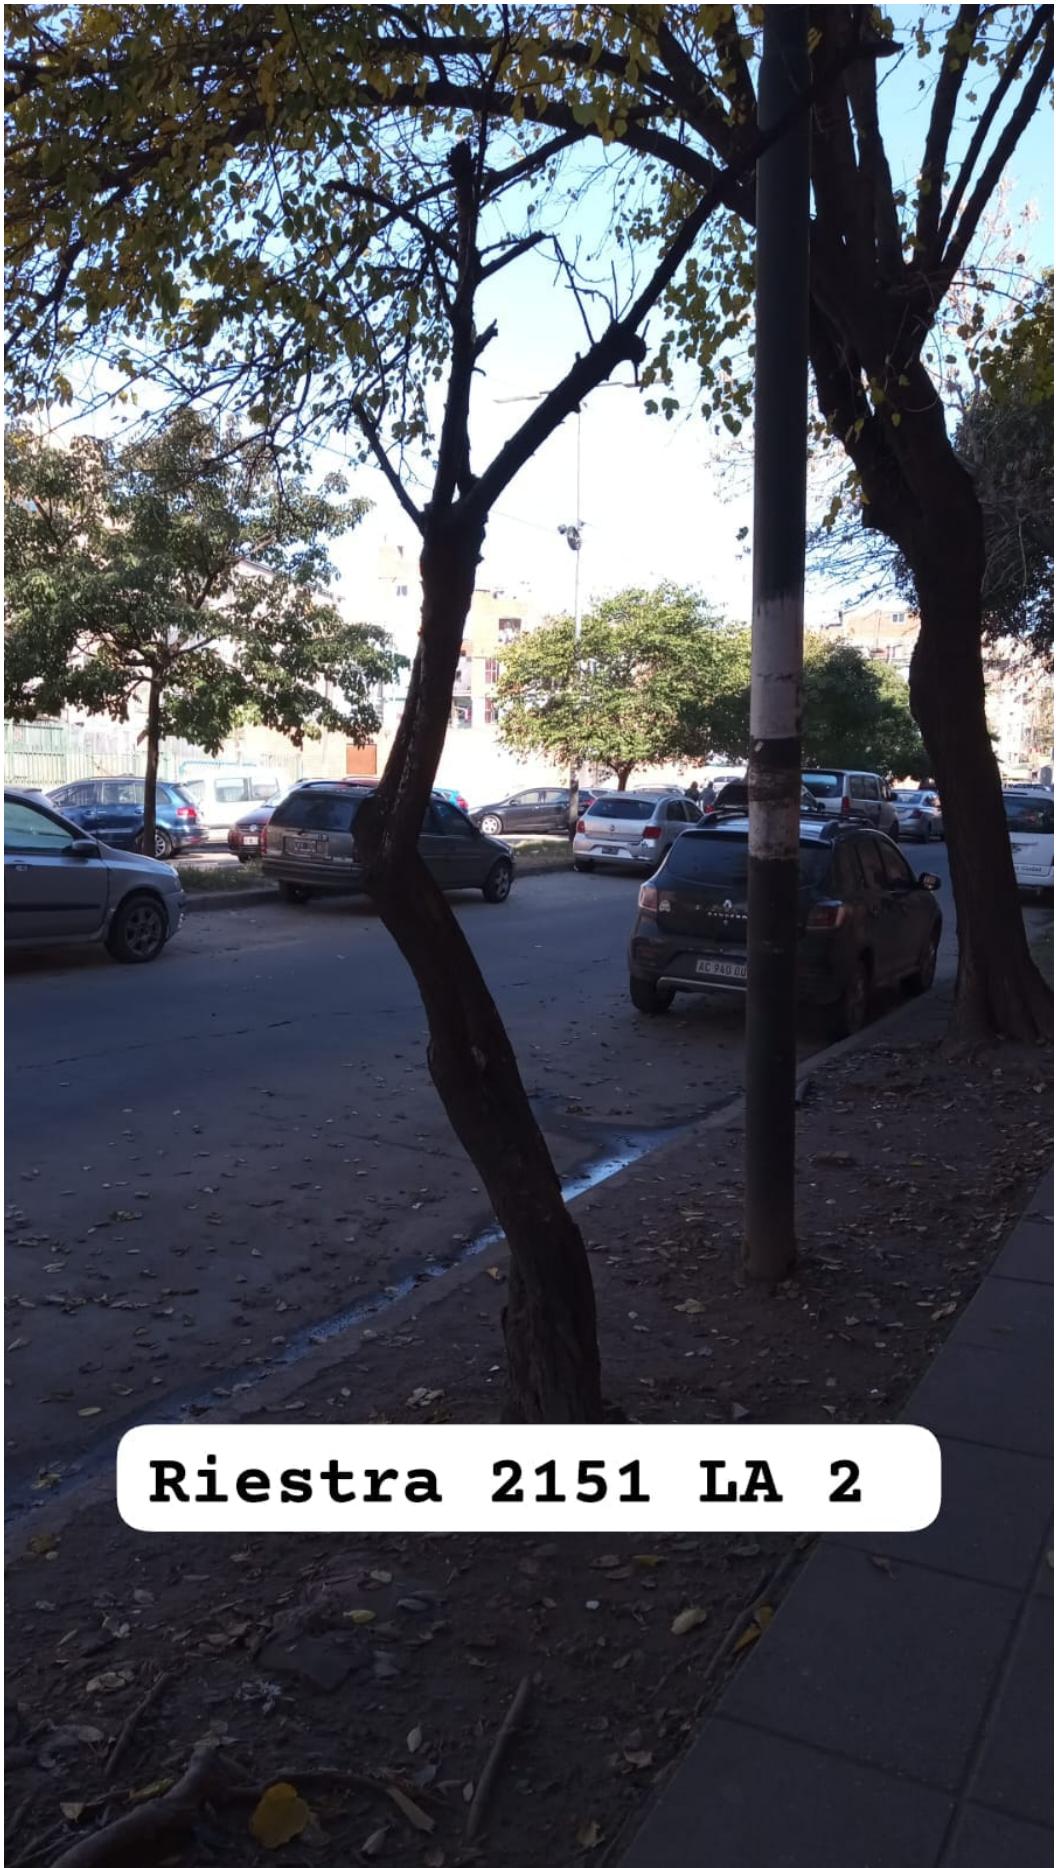

**Riestra 2151 LA 2**

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES					
PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES					
G.C.B.A.			INSPECCION N° _____		
AVISO:	OFICIO		FECHA DE RELEVAMIENTO: 22/07/2025		
ARME					
UBICACION DEL ARBOL				N° 2217	
CALLE	PAEZ				
ESPECIE BOTANICA	LIGUSTRO (a) Y TUNA (b)				
ARBOL SECO			ARBOL SEMISECO		
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL					
ALTURA APROX (m)	6-2	INCLINACION:	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	Mayor a 45° <input type="checkbox"/>
DAP (cm)	24-10				Menor a 45° <input type="checkbox"/>
ORIENTACION DE LA INCLINACION					
		Hacia la calle <input type="checkbox"/>			
		Hacia la propiedad <input type="checkbox"/>			
		Hacia el largo de la vereda <input type="checkbox"/>			
COPA DESBALANCEADA		DESCOPADO	DESCOPADO Y BROTADO		
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO	Cavidades			FRUCTIFICACIONES FUNGICAS
		basal	media		CODOMINANCIAS
	pequeñas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	CHORREADOS
grandes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Cavidad longitudinal en el fuste (m)	
RAIZ	Expuesta		Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>		
RAMAS	Levanta vereda: m2				
	Quebradas/ Fisuradas				Codominancias
	Secas/ Secas en las puntas				Con mal ángulo de inserción
	Con cavidades/ Tumores o Cancros				Tocones
	Bajas				Que invaden espacio aéreo
HOJAS	Excesivas/ Cruzadas				
	De coloración anormal		Síntomas de enfermedades		
	Con manchas foliares		Defoliación total <input type="checkbox"/>	parcial <input type="checkbox"/>	
Con signos de insectos					
<i>Recomendaciones del inspector:</i>					
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo <input type="checkbox"/> Eliminar interferencias <input type="checkbox"/> Reducir sombra <input type="checkbox"/> resistencia al viento <input type="checkbox"/> mejorar la estética <input type="checkbox"/>					
B: Tipos de poda: Formación <input type="checkbox"/> Limpieza <input type="checkbox"/> Aclareo <input type="checkbox"/> Refaldado <input type="checkbox"/> Reducción de copa <input type="checkbox"/> Terciado <input type="checkbox"/> Balanceo <input type="checkbox"/>					
C: Extracción <input checked="" type="checkbox"/> D: Tratamiento sanitario <input type="checkbox"/> E: Trasplante <input type="checkbox"/> F: Corte de raíces <input type="checkbox"/> SUPERFICIAL <input type="checkbox"/> PROFUNDA <input type="checkbox"/>					
Observaciones:					
Plantera sobreocupada observándose a) Ligusto en estado vital, con inclinación en su tronco <45° sentido vereda, observándose a nivel de plantera descalce somero por antigua plantera sobrelevada.					
Al ejercer leve presión el fuste se desplaza moderadamente sentido inclinación. Asimismo se observan golpes en ramas primarias sentido calle a consecuencia de dicha inclinación. Considerando que la estabilidad del ejemplar se encuentra comprometida se sugiere su extracción (Ley 3263 art 15 inc b y d) Prioridad alta.					
Asimismo se solicita el retiro del ejemplar tuna por ser una especie no deseada para arbolado de alineación.					
Datos del Inspector/Verificador					
LUCAS PEREZ		 Firmado digitalmente por Lucas Alberto Perez		31026617	
Nombre y Apellido		Firma		FM ó DNI	





## Planilla de Inspección de Árboles

Fecha: 17 / 07 / 2025  
Aviso: S00740937/25

ARME: \_\_\_\_\_

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL		Especie botánica: <b>Plátano</b>
Calle: <b>Rivera Indarte</b>	Nº/Ref.: <b>833</b>	Árbol seco: <input type="checkbox"/> Árbol semieseco: <input type="checkbox"/>

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL			
Altura (m): <b>12</b>	D.A.P. (cm): <b>60</b>	Inclinación: SI / NO	Mayor a 40°: <input type="checkbox"/> Menor a 40°: <input type="checkbox"/>
Orientación de la inclinación:	Hacia la calle: <input type="checkbox"/>	Hacia la propiedad: <input type="checkbox"/>	Hacia el largo de la vereda: <input type="checkbox"/>
Copa:	Desbalanceada: <input type="checkbox"/>	Descopado: <input type="checkbox"/>	Descopado y brotado: <input checked="" type="checkbox"/>

FUSTE				
Cavidades:	Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta
	Pequeñas			
	Grandes			
Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____		Espesor de la pared remanente (cm): _____		
		Descortezamiento: <input type="checkbox"/>		
		Fructificaciones fúngicas: <input type="checkbox"/>		
		Codominancias: <input type="checkbox"/>		
		Chorreados: <input type="checkbox"/>		

<b>RAÍCES</b>	Expuestas: <input type="checkbox"/>	Levanta vereda (m <sup>2</sup> ): _____	Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO
---------------	-------------------------------------	---	---

<b>RAMAS</b>	Quebradas / Fisuradas: <input type="checkbox"/>	Excesivas / Cruzadas: <input type="checkbox"/>	Bajas: <input checked="" type="checkbox"/>
	Secas / Secas en los ápices: <input type="checkbox"/>	Invasión de espacio aéreo: <input type="checkbox"/>	Tocones: <input type="checkbox"/>
	Con cavidades, tumores o cáncros: <input type="checkbox"/>	Con mal ángulo de inserción: <input type="checkbox"/>	Codominantes: <input type="checkbox"/>

<b>HOJAS</b>	Defoliación: PARCIAL / TOTAL	Coloración anormal: <input type="checkbox"/>	Con manchas foliares: <input type="checkbox"/>
		Síntomas de enfermedades: <input type="checkbox"/>	Signos de insectos: <input type="checkbox"/>

## RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

## A: OBJETIVOS DE LA PODA

Reducción de riesgo:  Eliminar interferencias:  Adecuación al sitio:  Regulación de estructura: B: TIPOS DE PODA Formación:  Limpieza:  Aclareo:  Refaldado:  Terciado: C: CORTE DE RAÍCES Superficial:  Profundo: D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO  E: TRASPLANTE  F: EXTRACCIÓN 

## OBSERVACIONES

Ejemplar aparentemente vital, con fuste recto pero cavidad longitudinal a lo largo del mismo, la pared remanente es menor al 20% y se encuentra descopado y brotado. Se recomienda su extracción a fin de evitar daño a personas o bienes. Reparación de 35,5 m<sup>2</sup> de vereda. Achicar plantera a 1,2x1,2 (A la máxima distancia posible del tensor). Realizar plantación con especie recomendada según plan maestro o disponibilidad de especies.

## INSPECTOR DE ARBOLADO

Micaela Andrade

Nombre y apellido

37256635

D.N.I.

Firma

